

Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".

PROGETTO

Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE

Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMMITTENTE:

UNICAM Università degli Studi di Camerino

Piazza Cavour 19/F 62032 Camerino MC
P.I.: 00291660439
C.F.: 81001910439

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Gian Luca Mancusi

Supporto al R.U.P., per:
Indagini strutturali:
Prof. Ing. Alessandro Zona
Ing. Michele Morici
Enthes s.r.l. - Gruppo Filippelli
Indagini geologiche:
Geol. Marcello Maccari
Analisi storica:
Prof. Arch. Gilda Remiddi
Analisi costruttiva delle componenti materico-costruttive:
Prof. Arch. Enrica Petrucci
Dot. Grazella Roselli
Arch. Diana Labosci
Progettazione opere di restauro architettonico:
Prof. Arch. Enrica Petrucci

Progettazione restauro e conservazione dei beni culturali:
Pisani Restauro s.n.c.
Progettazione opere strutturali:
Satis Scismotecnologies srl
Prof. Ing. Liguio Dezi
Ing. Alessandro Balducci
Progettazione opere impiantistiche:
ANTAS S.p.A.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Guido Martini
Collaboratori:
Ing. Leonardo Ciprari
Arch. Noemi Labosci
Ing. Claudia Carudi
Giaccone s.r.l.

TITOLO

Progetto Esecutivo
Restauro e conservazione degli elementi di interesse storico artistico presenti a Palazzo Ducale (da Varano).

DISCIPLINA: Restauro dei BB. CC.

PROGETTO

ELABORATO:
0 0 4 . 5

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDACTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
REV. 01	27/03/2021	ESABORAZIONE DEL PROGETTO				
REV. 02	27/03/2021	ESABORAZIONE PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	PER VERIFICA			
REV. 03	27/03/2021					
REV. 04	27/03/2021					
REV. 05	27/03/2021					
REV. 06	27/03/2021					NOME FILE:

Immagini di dettaglio:

Figure 21 Loggetta. Dettagli colonne.

Figura 23. Portale in arenaria, ingresso sala degli stemmi.

Figure 24, Loggetta. Elemento decorativo da rimuovere.

Figure 25. Loggetta. Elemento decorativo da rimuovere.

Figure 26, Loggetta. Elemento decorativo da rimuovere.

Figure 79. Laceriti finestre, sala degli stemmi.

Abaco dei degradi:

Croste nere

Distacco Superficiale

Fessurazione

Elementi metallici a vista

Depositi Superficiali

Mancanza

Ossidazione

Muschi/licheni/piante superiori

Gora

Dilavamento

Scagliatura

Abrasione

TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO- LOGGIA, PARETE NORD DEL CORTILE 1 E PORZIONE DELLA FACCIAATA EST DEL CORPO C, PIANO STRADA (0.00m)

LOGGIA, LATO NORD INTERNO

LOGGIA, LATO SUD INTERNO

FACCIAATA ESTERNA CORPO C, LATO EST, AULA DEGLI STEMMETTI

CORTILE 1, LATO NORD, ESTERNO DELLA LOGGIA

Classificazione elemento

materiale

Degrado

Intervento pulizia

reintegrazione

protezione

NAVIGATORE

PIANTA PIANO ALTEZZA STRADA

Classificazione Elemento

F

Elementi decorativi dipinti

D

Elementi decorativi lapidei

M

Muro

C

Cornice modanata

B

Bugnato

A

Portali

Materiale

I

Intonaco

P

Pietra Arenaria

L

Leghe metalliche

R

Materiale Lapideo

Intervento

Pulizia

O

Trattamento di pulizia degli elementi metallici

S

Descialbo dei precedenti interventi

N

Rimozione di croste nere o strati carbonatati

H

Disinfestazione da muschi e licheni

☒

Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolmente coerenti a secco

X

Scalcinatura di intonaco

☒

Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante lavaggio delle superfici

T

Estrazione dei sali

Reintegrazione o riparazione

☒

Consolidamento mediante ristabilimento della coesione

☒

Taglio, ceratura e fermatura degli elementi metallici

☒

Integrazione parti mancanti in pietra

☒

Fissaggio strato decorativo

☒

Reintegrazione pittorica

☒

Stacco di apparati decorativi

☒

Velinatura di protezione

☒

Bendaggio di protezione

☒

Smontaggio elementi lapidei e metallici

Protezione

☒

Trattamento di protezione con polisilossano

☒

Trattamento di protezione con cere microcristalline