

Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".

PROGETTO

Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE

Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMMITTENTE

UNICAM Università degli Studi di Camerino

Responsabile Unico del Procedimento:  
Ing. Gian Luca Marucci

Coordinamento Progetto:  
Prof. Ing. Cicciano Leoni

Supporto al R.U.P. per:  
Indagini strutturali:  
Prof. Ing. Alessandro Zona  
Ing. Michele Morici  
Endevia s.r.l. - Gruppo Filippelli

Indagini geologiche:  
Geol. Marcello Mascari

Analisi storica:  
Prof. Arch. Gaia Berniardi

Analisi conoscitiva delle componenti materico-costruttive:  
Prof. Arch. Enrica Petrucci  
Dot. Grazella Roselli  
Arch. Denis Lepore

Progettazione opere di restauro architettonico:  
Prof. Arch. Enrica Petrucci

Progettazione restauro e conservazione dei beni culturali:  
Pisani Restauro s.n.c.

Progettazione opere strutturali:  
Salvo: Sismotecnologia srl  
Prof. Ing. Luciano Dezi  
Ing. Alessandro Balducci

Progettazione opere impiantistiche:  
ANTAS S.p.A.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:  
Arch. Guido Martini

Collaboratori:  
Ing. Laura Barchetta  
Ing. Leonardo Cipriani  
Arch. Romo Liguori  
Ing. Claudia Caruti  
Geometri s.r.l.

TITOLO

Progetto Esecutivo  
Restauro e conservazione degli elementi di interesse storico artistico presenti a Palazzo Ducale (da Varano).

DISCIPLINA: Restauro dei BB. CC.

PROGETTO

ELABORATO:  
0044

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
01	01/01/2021	EMMISSIONE DEL PROGETTO				
02	01/01/2021	EMMISSIONE PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO				
03	01/01/2021					
04	01/01/2021					
05	01/01/2021					
06	01/01/2021					

Immagini di dettaglio:

Figura 34. Parete aula stemmetti, dettaglio affresco

Figura 36. Parete sala stemmetti

NB: Apparati decorativi da staccare.

Abaco dei degradi:

Croste nere

Distacco Superficiale

Fessurazione

Elementi metallici a vista

Depositi Superficiali

Mancanza

Ossidazione

Muschi/licheni/piante superiori

Gora

Dilavamento

Scagliatura

Abrasione

TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO - SALA DEGLI STEMMETTI, PIANO AULA DEGLI STEMMI (+ 4.72 m)

PARETE IN MURATURA LATO EST

PARETE IN MURATURA LATO SUD

PARETE IN MURATURA LATO OVEST

PARETE IN MURATURA LATO NORD

PARETE IN CARTONGESSO LATO EST

PARETE IN CARTONGESSO LATO SUD

PARETE IN CARTONGESSO LATO NORD

PARETE IN CARTONGESSO LATO OVEST

Classificazione

Elemento	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Materiale	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Degrado													
Intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reintegrazione o riparazione													
Protezione													

NAVIGATORE

PIANTA  
PIANTA ALLA  
DEGLI  
STRANI

Classificazione  
Elemento

Elementi decorativi dipinti

Elementi decorativi lapidei

Muro

Cornice modanata

Bugnato

Portali

Materiale

Intonaco

Pietra Arenaria

Leghe metalliche

Materiale Lapideo

Intervento

Pulizia

Trattamento di pulizia degli elementi metallici

Descialbo dei precedenti interventi

Rimozione di croste nere o strati carbonatati

Disinfestazione da muschi e licheni

☒ Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolmente coerenti a secco

Scalcinatura di intonaco

☒ Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante lavaggio delle superfici

Estrazione dei sali

Reintegrazione o  
riparazione

Consolidamento mediante ristabilimento della coesione

Taglio, ceratura e fermatura degli elementi metallici

Integrazione parti mancanti in pietra

Fissaggio strato decorativo

Reintegrazione pittorica

Stacco di apparati decorativi

Velinatura di protezione

Bendaggio di protezione

Smontaggio elementi lapidei e metallici

Protezione

Trattamento di protezione con polisilossano

Trattamento di protezione con cere microcristalline