

Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".



PROGETTO
Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE
Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMMITTENTE:
UNICAM Università degli Studi di Camerino

Piazza Cavour 19/F 62032 Camerino MC
P.I.: 00291660439
C.F.: 81001910439

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Gian Luca Marucci

Supporto al R.U.P. per:
Indagini strutturali:
Prof. Ing. Alessandro Zona
Ing. Michele Morici
Enrica s.r.l. Gruppo Filippelli

Indagini geologiche:
Geol. Marcello Maccari

Analisi storica:
Prof. Arch. Gale Romiddi

Analisi costruttive:
Prof. Arch. Enrica Petrucci
Dott. Grazella Roselli
Arch. Diana Legrandi

Progettazione opere di restauro architettonico:
Prof. Arch. Enrica Petrucci

Progettazione restauro e conservazione dei beni culturali:
Pisani Restauro s.r.l.

Progettazione opere strutturali:
Sellec Seismotechnologies srl
Prof. Ing. Luigino Dezi
Ing. Alessandro Baldacci

Progettazione opere impiantistiche:
ANTAS S.p.A.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Guido Martini

Collaboratori:
Ing. Leonardo Cipriani
Arch. Naomi Lisciani
Ing. Claudia Canali
Geom. s.r.l.

TITOLO
**Progetto Esecutivo
Restauro e conservazione degli elementi di interesse storico artistico presenti a Palazzo Ducale (da Varano).**

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDACTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
01	21/08/21	EMISSIONE DEL PROGETTO				
02	21/08/21	EMISSIONE PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO				
03	21/08/21					
04	21/08/21					
05	21/08/21					
06	21/08/21					

DISCIPLINA: Restauro dei BB. CC.

PROGETTO

ELABORATO: 0 0 4 . 2

Immagini di dettaglio:



Figura 6. Quadriportico, dettaglio intonaco graffito lato Ovest.



Figure 7. Quadriportico, dettagli colonna.

Figura 10. Quadriportico, colonna.



Figure 9. Quadriportico, dettagli.

Abaco dei degradi:

- Croste nere
- Distacco Superficiale
- Fessurazione
- Elementi metallici a vista
- Depositi Superficiali
- Mancanza
- Ossidazione
- Muschi/licheni/piante superiori
- Gora
- Dilavamento
- Scagliatura
- Abrasione



TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO - NEVIERA LATO SUD ESTERNO, PIANO STRADA (0.00 m)



Classificazione

Elemento		A	F	C	C	D	F	C	D	M	D	A	D
Materiale	L	P	I	P	P	P	I	P	P	I	P	P	P
Degrado													
Intervento													
Pulizia	O												
Reintegrazione o riparazione													
Protezione													

NAVIGATORE

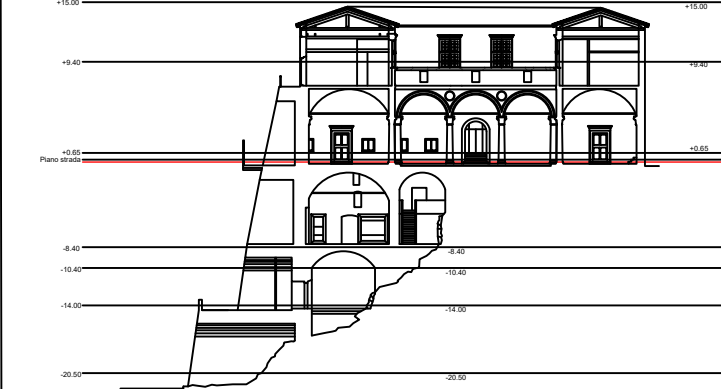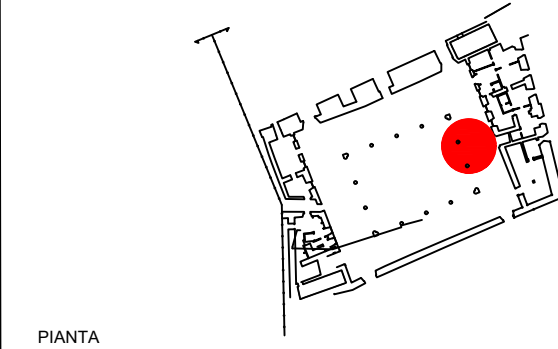

Classificazione Elemento

- F Elementi decorativi dipinti
- D Elementi decorativi lapidei
- M Muro
- C Cornice modanata
- B Bugnato
- A Portali

Materiale

- I Intonaco
- P Pietra Arenaria
- L Leghe metalliche
- R Materiale Lapidario

Intervento

- Pulizia
 - O Trattamento di pulizia degli elementi metallici
 - S Descalco dei precedenti interventi
 - N Rimozione di croste nere o strati carbonatati
 - H Disinfestazione da muschi e licheni
 - ✓ Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolmente coerenti a secco
 - X Scalcinatura di intonaco
 - ✓ Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante lavaggio delle superfici
 - T Estrazione dei sali

Reintegrazione o riparazione

- ✓ Consolidamento mediante ristabilimento della coesione
- ± Taglio, ceratura e fermatura degli elementi metallici
- Integrazione parti mancanti in pietra
- ✓ Fissaggio strato decorativo
- Reintegrazione pittorica
- Stacco di apparati decorativi
- Velinatura di protezione
- Bendaggio di protezione
- U Smontaggio elementi lapidei e metallici

Protezione

- Trattamento di protezione con polisilossano
- Trattamento di protezione con cere microcristalline