

Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".



PROGETTO
Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE
Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMMITTENTE:
UNICAM Università degli Studi di Camerino
Piazza Cavour 19/F 62032 Camerino MC
P.I.: 00291660439
C.F.: 81001910439

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Gian Luca Marucci
Coordinamento Progetto:
Prof. Ing. Graziano Leon
Supporto al R.U.P. per:
Indagini strutturali:
Prof. Ing. Alessandro Zona
Ing. Michele Morici
Econline s.r.l. - Gruppo Filippi
Indagini geologiche:
Geol. Marcello Maccari
Analisi storica:
Prof. Arch. Gaia Remiddi
Analisi conoscitiva delle componenti
matrico-costruttive:
Prof. Arch. Enrica Petrucci
Dott. Graziella Roversi
Arch. Diana Lapucci
Progettazione opere di
restauro architettonico:
Prof. Arch. Enrica Petrucci
Progettazione restauro e
conservazione dei beni culturali:
Pisani Restauro s.n.c.
Progettazione opere strutturali:
Sistec Seismotecnologie srl
Prof. Ing. Luigino Dadi
Ing. Alessandro Balducci
Progettazione opere impiantistiche:
ANTAS S.p.a.
Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione:
Arch. Guido Martini
Collaboratori:
Ing. Luca Biancetta
Ing. Leonardo Cipriani
Arch. Norma Lupatini
Ing. Claudia Canali
Gentile s.r.l.


TITOLO
Progetto Esecutivo
Restauro e conservazione degli elementi di interesse storico
artistico presenti a Palazzo Ducale (da Varano).
DISCIPLINA: Restauro dei BB. CC.
PROGETTO
ELABORATO:
0049

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
01	01/03/21	EMISSIONE DEL PROGETTO				
02	01/03/21	EMISSIONE PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO				
03	01/03/21					
04	01/03/21					
05	01/03/21					
06	01/03/21					

Abaco dei degradi:

- Croste nere
- Distacco Superficiale
- Fessurazione
- Elementi metallici a vista
- Depositi Superficiali
- Mancanza
- Ossidazione
- Muschi/licheni/piante superiori
- Gora
- Dilavamento
- Scagliatura
- Abrasione

TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO - SUPERFICI VERTICALI DA DESCIALBARE E SCALCINARE, PIANO NOBILE (9.40 m)

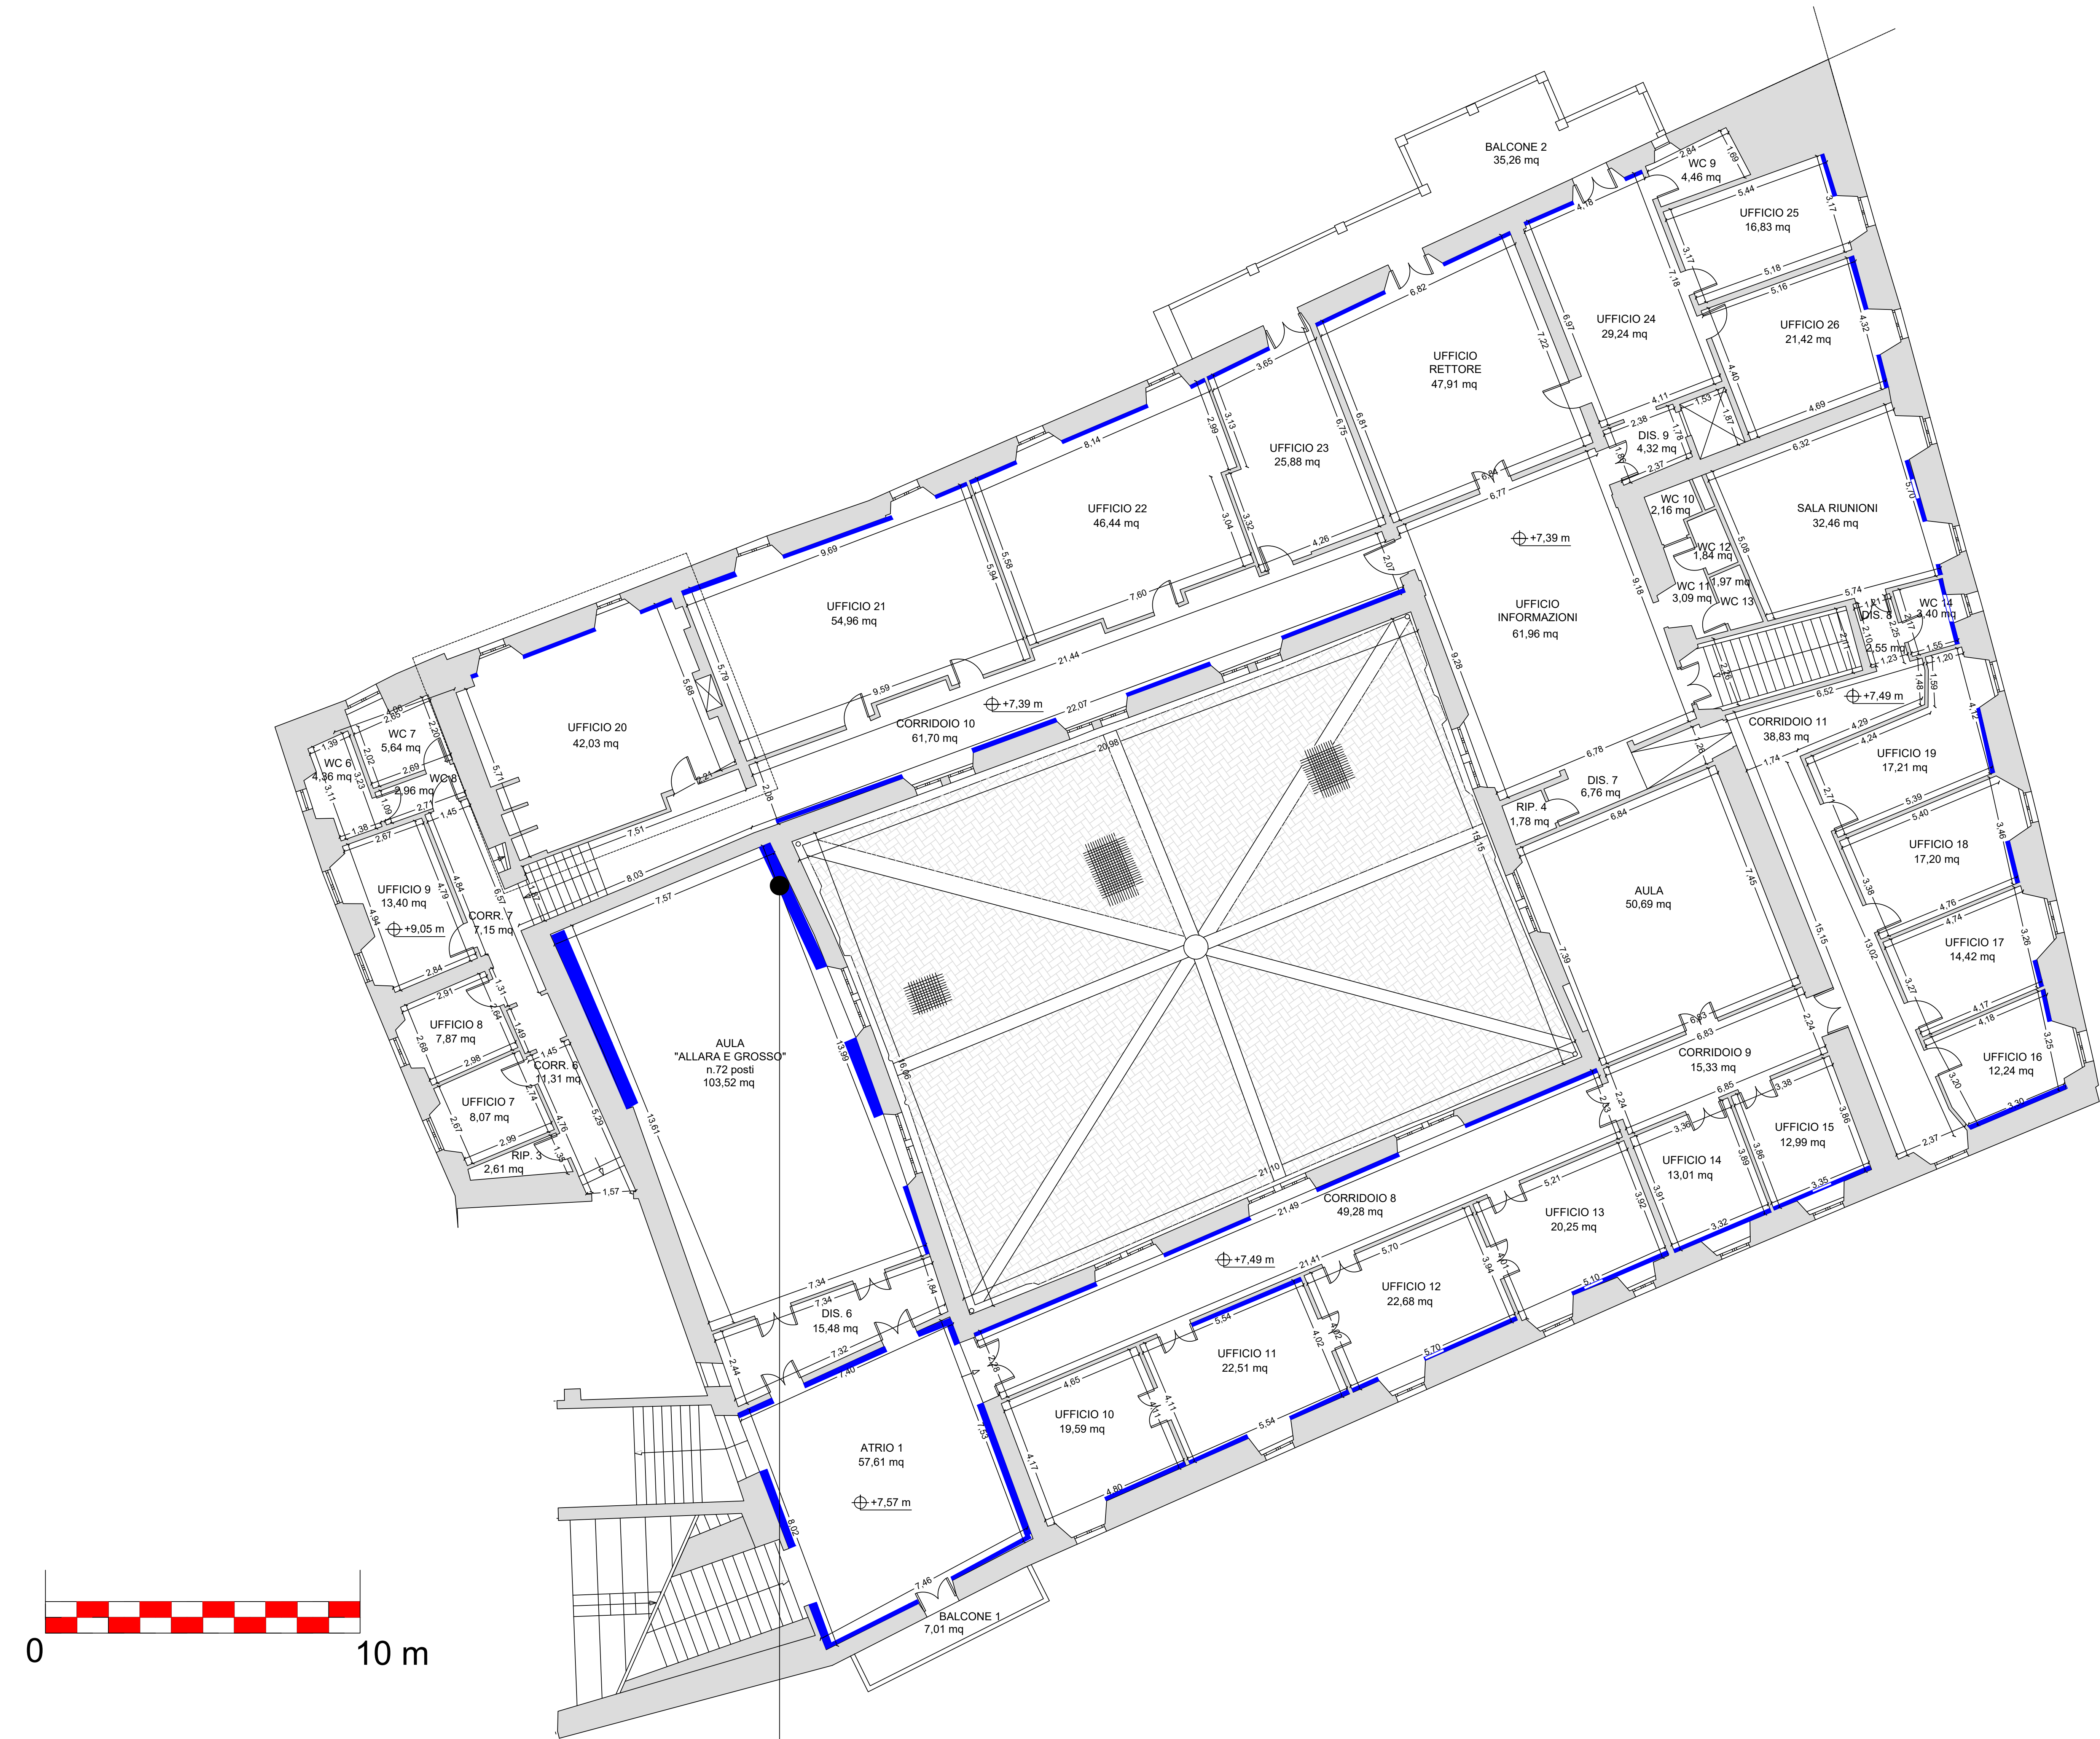


Classificazione
Elemento
Materiale

Intervento
Pulizia

Reintegrazione o
riparazione

Protezione

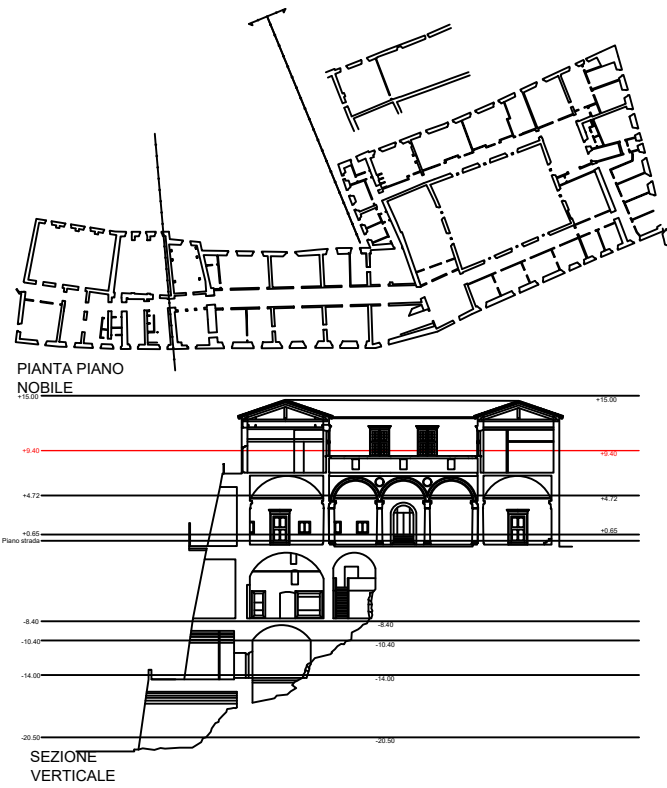

Classificazione
Elemento

- FElementi decorativi
dipinti
- DElementi decorativi
lapidei
- M Muro
- C Cornice modanata
- B Bugnato
- A Portali

Materiale

- I Intonaco
- P Pietra Arenaria
- L Leghe metalliche
- R Materiale Lapideo

Intervento

Pulizia

- OTrattamento di pulizia degli
elementi metallici
- SDescialbo dei precedenti
interventi
- N Rimozione di croste nere o
strati carbonatati
- H Disinfestazione da muschi e
licheni
- ☒Rimozione di depositi
superficiali incoerenti e
debolmente coerenti a
secco
- ☒Scalcinatura di intonaco
- ☒Rimozione di depositi
superficiali coerenti
mediante lavaggio delle
superfici
- T Estrazione dei sai

Reintegrazione o
riparazione

- ☒Consolidamento mediante
ristabilimento della coesione
- ☒Taglio, ceratura e fermatura
degli elementi metallici
- ☒Integrazione parti mancanti in
pietra
- ☒Fissaggio strato decorativo
- ☒Reintegrazione pittorica
- ☒Stacco di apparati decorativi
- ☒Velinatura di protezione
- ☒Bendaggio di protezione
- ☒Smontaggio elementi lapidei e
metallici

Protezione

- ☐Trattamento di protezione
con polisilossano
- ☒Trattamento di protezione
con cere microcristalline